

UTÆTHED IMELLEM SKÅL OG CISTERNE

IFÖ SIGN TOILETTER

Når et Ifö Sign toilet er utæt imellem skål og cisterne skyldes dette ofte at vandfordeler (der sidder under cisternen) er hoppet af eller er defekt.


For at udbedre fejlen gøres følgende:



↑
Tryk ned på lille skyl, og vip knappen op via hakket under stort skyl.



↑
Sæt pegefinger ned i den blå møtrik, og skru (imod uret) den blå stang op.

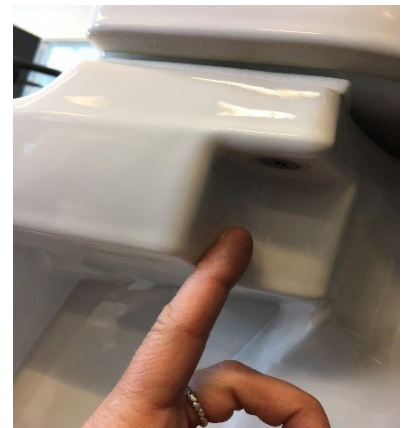


↑
Skru skrueene på begge sider af skålen under cisternen ud (tox 25 el. lige kærvt).



↑
Skub den gule lås op og hiv slangen ud.



↑
Tag vandfordeler ud og tjek om den er intakt

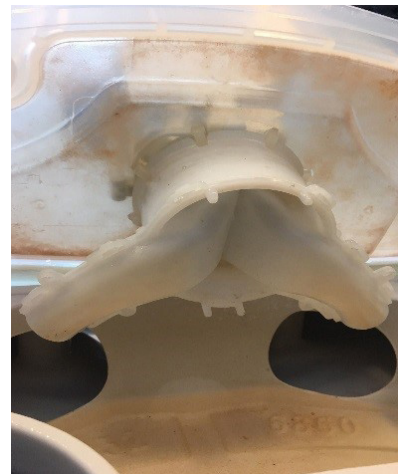

↑
Monter vand for deler ved at trykke den op på udløbsstuds i bunden af cisternen til det siger klik.